

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO		3
Arkusz spostrzeżeń c.d.		
6	<b>Stan izolacji: awaryjny (ocena 0)</b> <i>Stwierdzono: Zacieki i zawilgocenia na spodzie kamiennego sklepienia. Prawdopodobnie przy wznoszeniu obiektu nie wykonano typowej izolacji</i>	
7.	<b>Stan urządzeń dylatacyjnych: brak</b> <i>Stwierdzono: Konstrukcja mostu nie wymaga zastosowania dylatacji.</i>	
8.	<b>Stan konstrukcji przęsła</b>	
0.1.	<b>Stan belek głównych (kamienne sklepienie): niedostateczny (ocena 2)</b> <i>Stwierdzono: Ubytki, uszkodzenia i zniszczenia spoin pomiędzy elementami kamiennymi. Uszkodzenia i ubytki spoin obejmują praktycznie całą powierzchnię sklepienia. Ubytki spoin sięgają do ~15cm głębokości.</i>	
0.2.	<b>Stan pomostu: -</b> <i>Stwierdzono:</i>	
9.	<b>Stan podpór:</b>	
0.1.	<b>Stan przyczółków (fundamentów i korpusu): niedostateczny (ocena 2)</b> <i>Stwierdzono: Ubytki, uszkodzenia i zniszczenia spoin pomiędzy elementami kamiennymi. Ubytki spoin sięgają do ~15cm głębokości.</i>	