

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO		22
Arkusz zaleceń z dnia: 18.07.2011 r.		
I. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu uznaje się, że obiekt mostowy nie wymaga napraw, poza pracami porządkowymi i konserwacyjnymi, i może być użytkowany bez wprowadzenia dodatkowych ograniczeń ruchu.		
II. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono konieczność wykonania następujących robót:		
1.	W wyposażeniu: <i>W zakresie bieżącego utrzymania:</i> <ul style="list-style-type: none"> - zamontować ścieki naskarpowe od strony górnej wody. <i>W zakresie remontu lub przebudowy:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wykonać izolację na górnej powierzchni sklepienia; - ułożyć nową nawierzchnię na moście; - uzupełnić zniszczone i brakujące spoiny pomiędzy elementami kamiennymi w ściankach czołowych (balustradach) za pomocą niskoskurczowych zapraw; - uzupełnić brakujące elementy kamienne; - prawidłowo osadzić obluzowane elementy kamienne; - zamontować kamienny krawężnik; - pomiędzy krawędzią jezdni a ścianami czołowymi wykonać opaskę bezpieczeństwa wraz z nawierzchnią; - podwyższyć ścianki czołowe do wysokości 1.10m; - wykonać warstwę hydrofobową na elementach kamiennych. zalecany termin wykonania – 31.12.2012 r.	
2.	W dźwigarach głównych: <i>W zakresie remontu lub przebudowy:</i> <ul style="list-style-type: none"> - uzupełnić lub wymienić brakujące i zniszczone spoiny w kamiennym sklepieniu za pomocą niskoskurczowych zapraw; - wykonać warstwę hydrofobową na elementach kamiennych. zalecany termin wykonania – 31.12.2012 r.	
3.	W pomoście: -	